

お客様各位

【SSA-F616の不具合とその改修に関するお知らせ】

平素は、弊社商品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社製造のステレオスプレーヤSSA-F616のブレーキパイプに不具合が発見され、平成24年8月31日に下記のとおり国土交通省にリコール届出をいたしました。ご愛用のみなさまには大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

なお、点検につきましては順次販売店よりお客様宛にご連絡を差し上げ、日程調整の上、無償点検させていただきますので、ご了承下さいませようお願い申し上げます。

今後はよりいっそう品質管理の徹底を図り、再発防止に努めてまいりますので、何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

平成24年8月31日 株式会社 丸山製作所

記

【国土交通省リコール届情報】

リコール届出日 : 2012年8月31日
リコール届出番号 : 3016
対象機種 : SSA-F616 628台
不具合の部位 : 制動装置 (ブレーキパイプ)

【不具合の概要】

農業用薬剤散布車のブレーキパイプにおいて、組立時のバラツキにより当該パイプが近傍にあるパワーステアリング配管に接触しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、配管の振動によりブレーキパイプの接触部分が磨耗して穴が生じる場合があり、最悪の場合、当該穴部からブレーキフルードが流出しブレーキ操作ができなくなるおそれがある。

【改善の内容】

全車両、ブレーキ配管を点検し、配管に接触痕がないものは所定の間隔があるか確認し必要に応じて組付を調整し所定の間隙を設ける。接触痕があるものはブレーキパイプを交換し組付を調整し所定の間隙を設ける。

【対策対象機種】 車台番号

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (製造番号)	リコール 対象車の台数
丸山	S F66D	丸山 ステレオスプレーヤ	F 6 6 D - 0 0 0 3 ~ 0 2 5 8 (0 3 0 2 0 0 3 ~ 7 0 4 0 2 5 8)	2 5 5 台
	EDM -S F66D	SSA-F616	F 6 6 D - 0 2 5 9 ~ 3 9 0 4 (1 0 0 4 0 2 5 9 ~ N 1 1 J 3 9 0 4)	3 7 3 台
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成15年3月14日 ~平成23年11月24日	(計628台)

製造番号はシャーシ前部に貼ってあるプレートに記載されています。

【お客様へのご連絡について】

お客様に販売店から修理についてのお知らせを順次させていただき、対応させていただきますが、ご不明な点等ご質問がございましたら製品名と製造番号を添えて、下記へお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

【お問い合わせ窓口】

電話	カスタマーサポートセンター : 0120-898-114 営業時間 9:00~17:00 (土曜日、日曜日、祭日は除く)
Eメール	メールアドレス : sales@maruyama.co.jp

以上